


Sicherheitshinweis für den Kunden

Aqua Lung führt bei bestimmten Powerline Inflatoren eine freiwillige Produktaktualisierung durch. Powerline Inflatoren befinden sich an allen Aqua Lung Tarierjackets und am Apeks Black Ice Tarierjacket. Wenn Sie seit dem 1. Januar 2015 ein Aqua Lung Tarierjacket/Apeks Black Ice Tarierjacket erworben haben, muss geprüft werden, ob es die Kriterien für die Aktualisierung erfüllt. Während des Tauchgangs könnte es passieren, dass der Powerline Inflator das Tarierjacket weiter befüllt, obwohl der Einlassknopf losgelassen wurde, was die Möglichkeit eines unkontrollierten Aufstiegs erhöht. Auch wenn dies bereits unter Wasser geschehen ist, liegen keine Meldungen über Verletzungen vor. Aqua Lung ist der Ansicht, dass ein freiwilliger Sicherheitshinweis Ihrer Sicherheit und der Vorsicht dient.

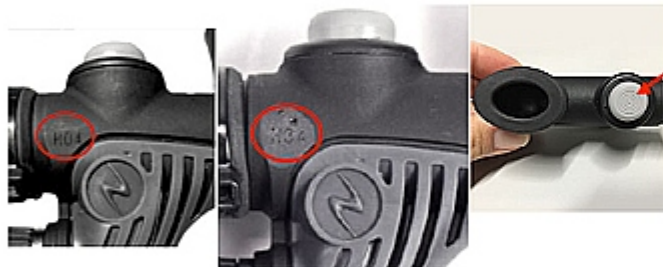

Inflatoren, bei denen der Datumscode mit H beginnt, müssen geprüft werden – Elne Aktualisierung ist erforderlich	Inflatoren, bei denen der Datumscode ein H mit 2 Punkten aufweist, sind im Werk aktualisiert worden – Kein weiteres Vorgehen notwendig	Gummikappen mit Punkt in der Mitte - der Inflator wurde aktualisiert – Kein weiteres Vorgehen notwendig
---	---	--

Vorgehensweise: Wenn der Datumscode Ihres Powerline Inflators mit einem H beginnt, dürfen Sie Ihr Tarierjacket nicht weiter verwenden. Bringen Sie Ihr Tarierjacket zu Ihrem nächsten Aqua Lung Fachhändler oder Tauchcenter. Dort kann Ihr Powerline Inflator für Sie aktualisiert werden. Der Austausch erfolgt im Rahmen der Gewährleistung und Ihnen entstehen keine Kosten.